



■ مهندس ابوالقاسم قادری

کارشناسی مهندسی مکانیک

مدیرعامل شرکت جداسازی ارتعاشات

۱۵ عامل ایجاد سروصدا و ارتعاش در تجهیزات دوار

حتماً عمیق) به تمامی این موضوعات پرداخته شود.

۲- عوامل ایجاد ارتعاش در تجهیزات

عوامل عمدۀ ارتعاش در تجهیزات عبارتند از:


الف- شل شدن تدریجی اتصالات


ب- تشدید

ج- عدم روانکاری مناسب بیرینگ، چرخدنده و یاتاقان‌ها

۱- مقدمه

هدف از نگارش این مقاله آشنایی با عوامل ایجاد ارتعاش و سروصدا در ماشین‌آلات دوار می‌باشد. قبلًا مقالات زیادی در این زمینه ارائه شده است که هر کدام روی تعدادی از این عوامل تأکید کرده‌اند؛ موارد مهمی نظری نابالانسی و ... به طور عمیق توسط مهندسین مکانیک و تعمیرات تشریح شده است، اما عوامل دیگری هم وجود دارد که از چشم همه پنهان مانده است و در این مقاله سعی شده به طور جامع و همه‌جانبه (اما نه

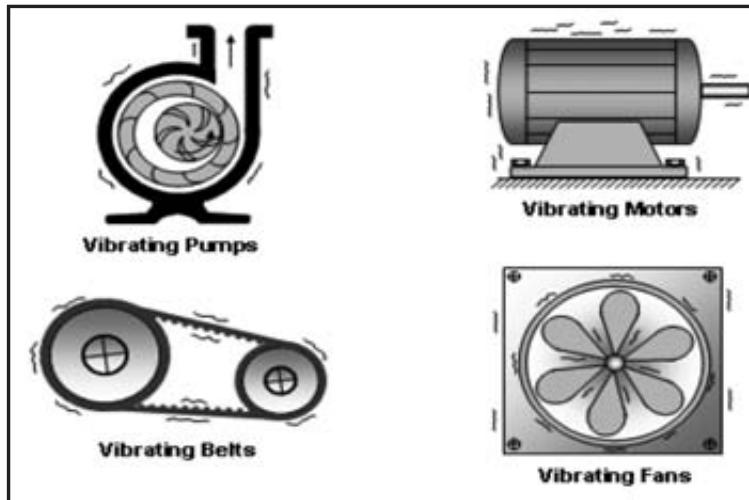

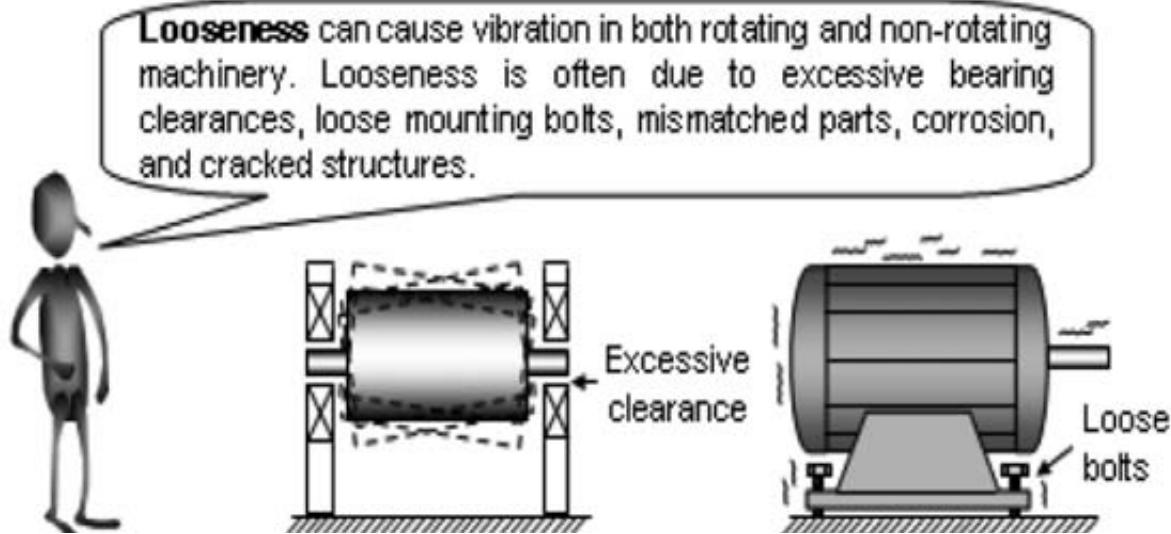

شکل ۱- شل شدگی اتصالات

اینکه کسی به او کمک کند در حال تاب بازی است. فرضًا هر ۳ ثانیه یک تاب کامل می خورد. حال اگر فردی هر ۳ ثانیه یکبار و در زمانی که پسربچه در اوج یا ابتدای مسیر است او را هل دهد، چه اتفاقی می افتد؟ به تدریج دامنه حرکت تاب بیشتر و بیشتر می شود تا به حد اکثر ممکن برسد.

در اینجا مجموعه پسربچه و تاب یک سرعت نوسان طبیعی خاص دارند که اگر برخلاف این زمان بندی او را هل دهند، حرکتش کند و به دلیل خنثی شده نیروها، به تدریج می ایستد. اگر هماهنگ با این زمان بندی او را هل دهند، با نیروی کمی، لحظه به لحظه دامنه حرکتش افزایش می یابد.

یک مثال دیگر گزارش های متعددی است که از نوسان

د- فرسوده شدن لاستیک کوپلینگ ها

۵- وجود نیروی تکرار شونده


۱-۲- شل شدن اتصالات

شل شدن پیچ و مهره ها هم در تجهیزات دور و هم غیردور باعث تولید ارتعاشات و سروصدا می شود. علل بوجود آمدن آن عبارتند از: تلرانس زیاد سوراخ کاری محل پیچ ها، عدم استفاده از واشر فنری، خلاصی نشیمنگاه بیرینگ ها و مونتاژ بد اجزاء ماشین.


۲-۲- تشدید

یک پسربچه را در حال تاب بازی در پارک تصور کنید بدون

Just as a swing has a natural swinging rate, machines have natural oscillation rates.

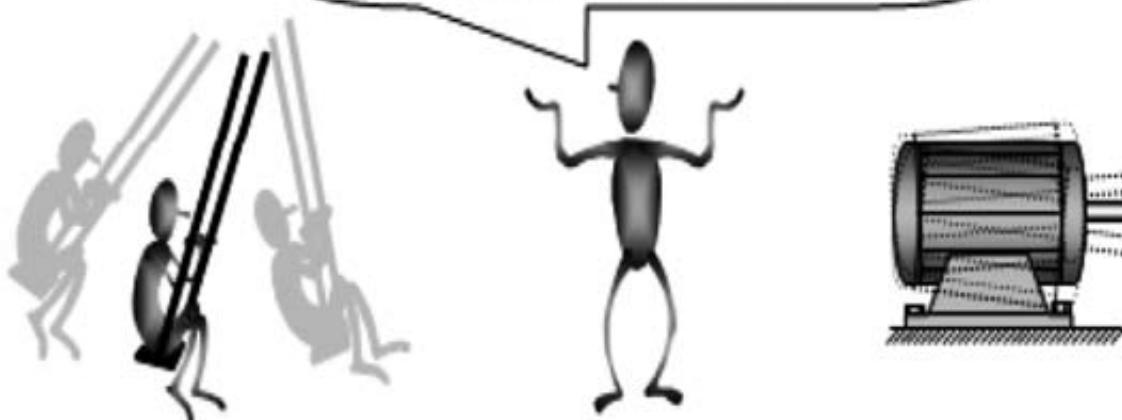

شکل ۲- نمایش موضوع تشدید

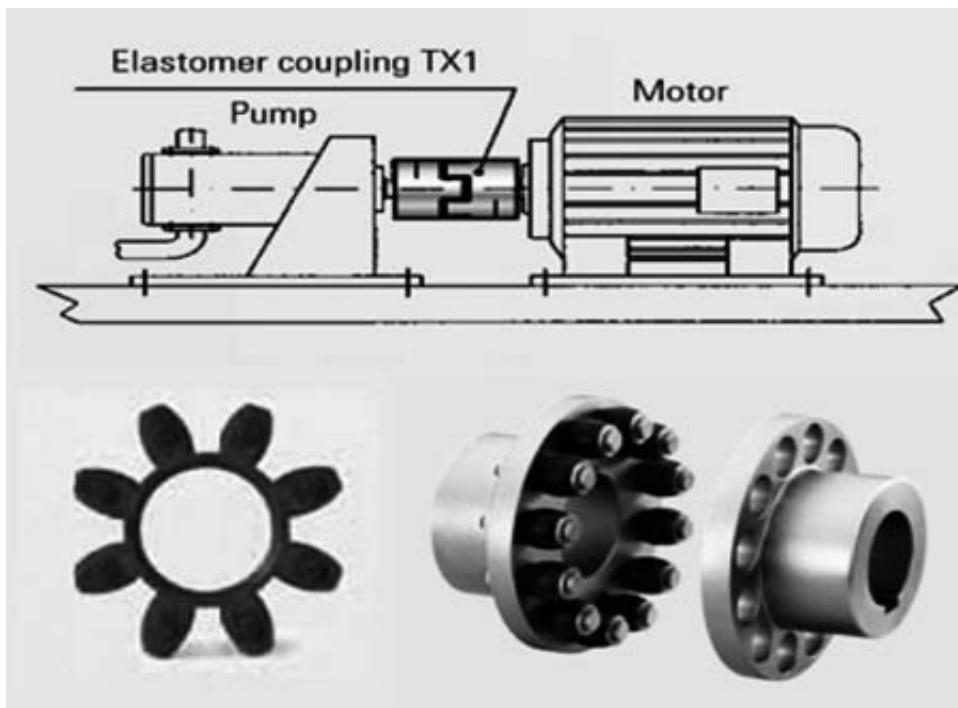

شکل ۳- کوپلینگ

۲-۳- عدم روانکاری (روغن و گریس کاری یا تاقان، بیرینگ و چرخ دنده‌ها)

۲-۴- پاره و فرسوده شدن لاستیک‌های کوپلینگ

۵-۱- اعمال نیروی تکراری

تصور کنید یک قایق کنار اسکله بسته شده است و امواج دریا به صورت ملایم و پی‌درپی به آن ضربه می‌زنند. در این حالت قایق شروع به لرزش و تلاطم می‌کند. در اینجا نیروی تکراری امواج دریا باعث ارتعاش قایق شده است.

لرزش ماشین‌آلات هم ناشی از یک سری نیروهای تکراری است که عمدتاً منشأ داخلی دارند. دستگاه‌هایی که از لحظه فنی کیفیت ساخت خوبی دارند، اگر در محیط کار صدمه‌ای نبینند سال‌های متتمدی بدون لرزش و سرو صدا کار می‌کنند. صدمات با گذشت زمان به یکی از اشکال زیر ظاهر می‌شوند:

الف- ناهم‌محوری (Misalignment): همان‌طور که در شکل ۴ دیده می‌شود ناهم‌محوری شفت در حالات موازی و زاویه‌ای به وجود می‌آید.

ب- بد کار کردن (Improperly Driven): در شکل ۴ بد کار کردن انواع ماشین مشاهده می‌شود.

ج- نابالانسی (Imbalance): دلایل خروج دستگاه از توازن عبارت است از:


- یکنواخت نبودن دانسیته مواد

و تخریب سالن‌های کنسرت منتشر می‌شود که دلیل آن تحریک‌های ناشی از فعالیت‌های ریتمیک می‌باشد. اولین بار در کانادا و در سال ۱۹۷۵ حدود ۵۰۰ نفر که به‌طور هماهنگ مشغول رقص و پایکوبی بودند که سالن کنسرت بر سر آنها فرو ریخت. وقوع اتفاق‌های متعددی از این دست باعث شد تا استاندارد NBC ۱۹۹۰ برای حد شتاب، فرکانس و نیروهای دینامیکی ساختمان ضوابط سختگیرانه‌تری اعمال کند.

به‌همین شکل هر ماشینی هم یک فرکانس طبیعی (Natural frequency) مخصوص به خود دارد (یا فرکانس کوک شدن). حال اگر فرکانس کار دستگاه (Force frequency) به حول و حوش فرکانس طبیعی آن نزدیک شود، دامنه حرکت و انتقال نیروی ارتعاش بهشت افزایش می‌یابد تا به حداقل ممکن رسیده و در نهایت موجب خسارت و تخریب ماشین می‌گردد. این پدیده حداکثر شدن دامنه را تشید (Resonance) گویند.

پدیده تشید در ماشین‌آلاتی با دور متغیر، به‌دلیل عبور اجرای دور موتور از منطقه $f/f_c = 1$ بیشتر اتفاق می‌افتد.


اما ماشین‌آلات امروزی به‌دلیل پیچیدگی اجزاء و بزرگی بدنه، معمولاً بیش از یک فرکانس طبیعی دارند که ارتعاشات متعددی تولید می‌کنند. سه راهکار برای رفع این مشکل وجود دارد که عبارتند از: افزایش وزن ماشین، افزایش سختی و افزایش میرایی.

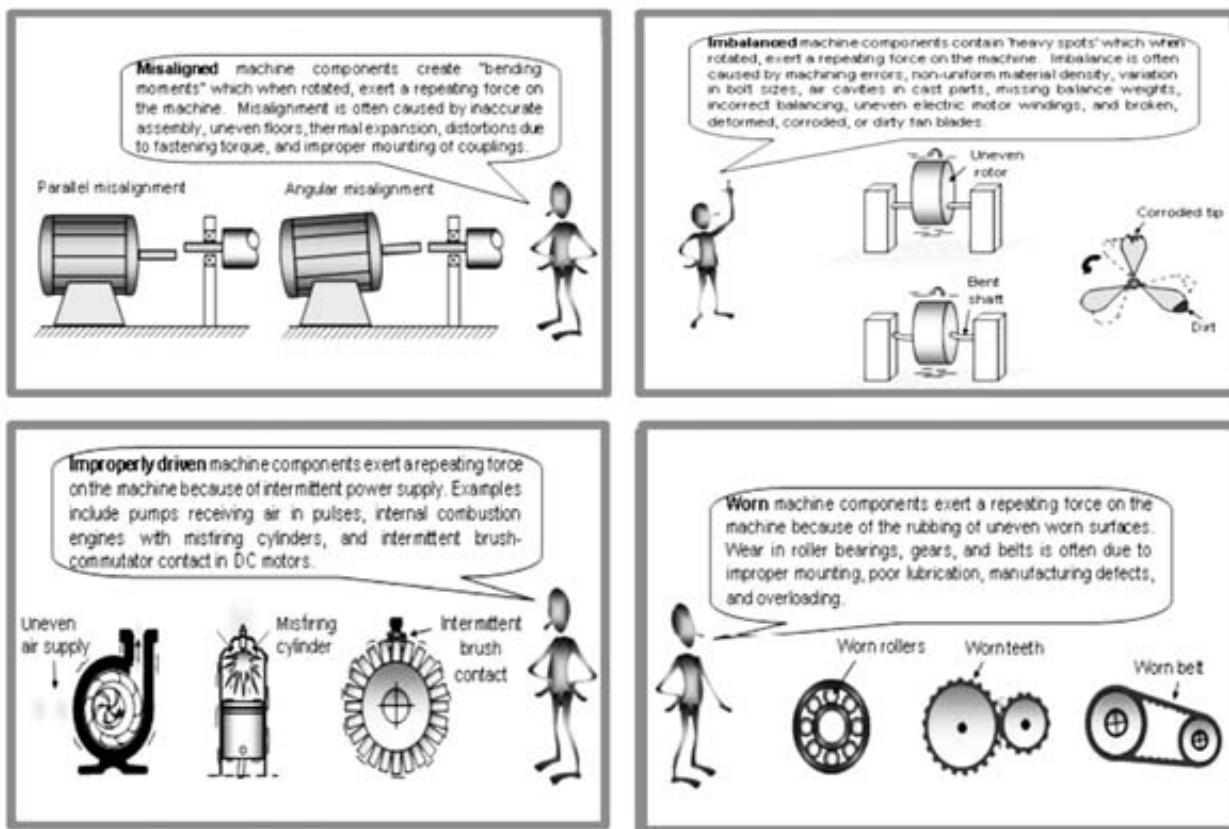

شکل ۴- صدمات واردہ به ماشین که موجب ارتعاش آن می گردد

- قرار دادن دستگاه در طبقات بالاتر از زمین: نصب دستگاه‌های دور سنگین در طبقات همیشه با چالش‌هایی روبرو بوده است؛ از قبیل:
 - نرمی سازه و ایجاد ترک‌های مویین در کف سازه
 - درجه آزادی سازه نگهدارنده
 - ایجاد تشدید و خطرات وقوع زلزله
- در مجموع کنترل ارتعاشات در طبقات بالا سخت‌تر از روی

- استفاده از پیچ و مهره مختلف در یک قسمت یکسان ماشین
- افزایش ویسکوزیته و چسبندگی مواد
- خوردگی و شکسته شدن قسمتی از پروانه
- لنگی و انجام جوشکاری و تعمیر در قسمت دوران
- وجود مواد و گردوغبار و سخت شدن آنها در محل گریس خور، بیرنگ‌ها و یاتاقان‌ها.
- د- پارگی و آسیبدیدگی (Worn)

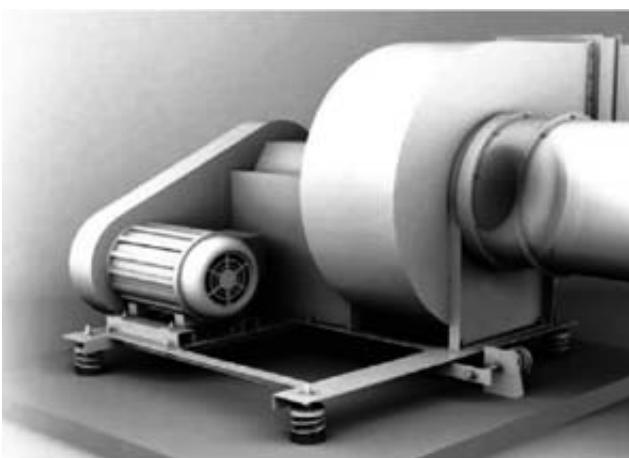

شکل ۵- شاسی ضعیف و نازک


۳- سایر عوامل موثر در افزایش ارتعاشات

برخلاف عوامل ذکر شده قبلی که همگی منشأ درونی داشته و با ارتعاش‌سنجی قابل تشخیص بودند، این عوامل عمدتاً منشأ بیرونی دارند و به راحتی توسط اپراتور با چشم قابل مشاهده هستند. این دلایل عبارتند از:

- ۱- نداشتن شاسی محکم و یکپارچه (بد ساخت بودن): همان‌طور که در شکل ۵ ملاحظه می‌شود شاسی این فن از پروفیل ضعیفی ساخته شده و در اثر فشار کاری به تدریج دفرمه خواهد شد.



شکل ۷- نامناسب و ضعیف بودن فنر برای ماشین فوق

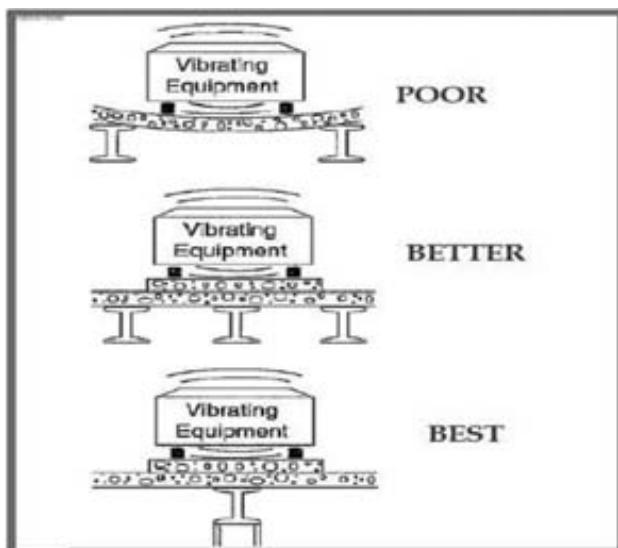

شکل ۸- وجود جسم خارجی در زیر دستگاه


زمین است.

۳- مناسب نبودن نوع داکت یا لرزه‌گیر


۴- از کار انداختن داکت یا لرزه‌گیر: در شکل ۸ یک تکه آهن بین شاسی و زمین قرار داده شده و باعث انتقال لرزش به کف سازه و از کار افتادن لرزه‌گیر شده است.

۵- خشک شدن لرزه‌گیر و افزایش سختی آن در طی زمان طولانی: محفظه داخل لرزه‌گیر استفاده شده در شکل ۹ از مواد پودری پر شده و لاستیک داخل آن کاملاً از کار افتاده است.


۶- نصب غلط لرزه‌گیر: در شکل ۱۰ فاصله بین لرزه‌گیرها بسیار کم است. در بعضی موارد مثل پرس‌های فورج و ضربه‌ای، مخلوط‌کن‌ها، آسیاب و سرندهای ارتعاشی و یک سری دستگاه‌های سانتریفوژ، به دلیل ارتعاش زیاد، دستگاه شروع به حرکت کردن می‌کند. برای رفع این مشکل دستگاه را به زمین پیچ می‌کنند و بین فونداسیون و ماشین، لرزه‌گیر می‌گذارند. در این حالت بایستی تمامی اجزای ماشین از زمین ایزوله باشد؛ یعنی زیر پیچ و مهره‌ها حتماً واشر لاستیکی گذاشته شود. راه دیگر ساخت فونداسیون و ایزوله کردن آن از زمین است. این موضوع در شکل ۱۱ دیده می‌شود.

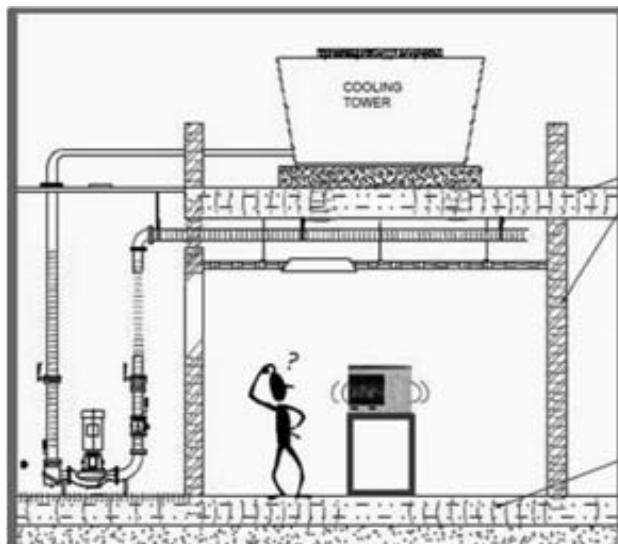

شکل ۶- نصب تجهیزات در طبقات بالاتر از زمین

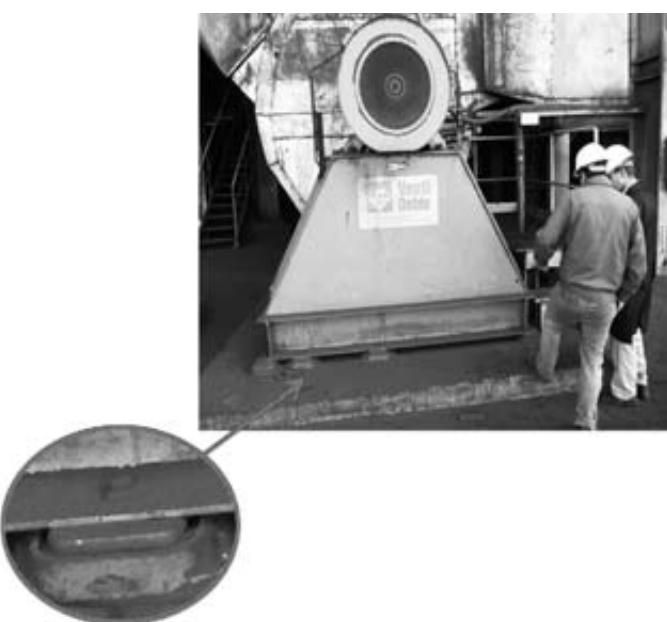

شکل ۹- محفظه داخل لرزه‌گیر از مواد پودری

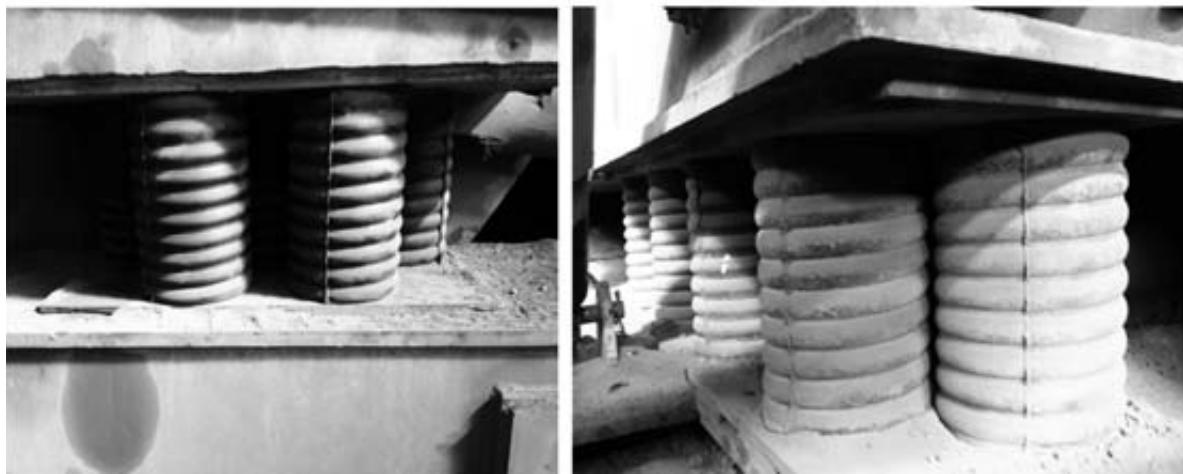

شکل ۱۰ - فاصله بین لرزه گیرها کم و تعداد آنها زیاد است و نامتقارن نصب شده‌اند.

۴- راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش ارتعاشات


راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش ارتعاشات عبارت است از:

- الف- دقت در مرحله طراحی و ساخت دستگاه
- ب- ارتعاش سنجی و پایش منظم
- ج- انجام برنامه تعمیر و نگهداری
- د- نصب صحیح سیستم لرزه گیر (شکل ۱۲) جهت جلوگیری از انتقال و تشدید ارتعاشات (استفاده از اطلاعات فنی و کاتالوگ‌های سازندگان لرزه گیر در این زمینه کمک شایانی می‌کند).



منابع:

- 1- www.commtest.com
- 2- ASHRE standard, 2006
- 3- Fabreeka noise and vibration control, 2007
- 4- Technical Handbook FSA, Ducting system, 4th edition, 2010
- 5- Vibration and shock isolation products/www.trellborg.com/industrialavs

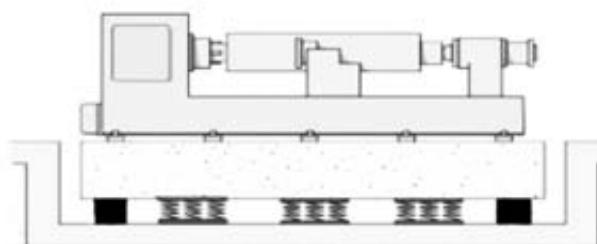

شکل ۱۱- بلوک فونداسیون استاندارد



شکل ۱۲- نصب صحیح یک ماشین